

Návod k použití TAZ LOV2 14. června 2016TH


Sledujte stránky www.taz3d.fr, kde najdete aktualizace a další informace.

TAZ LOV2- Černá a červená nebo černé modely
C € 0082

EN 12841 : 2006 typ A / C

TAZ Ateliers relais EUREKALP ZA Tire-Pois 38660 St Vincent de Mercuze
FRANCE


A/ NOMENKLATURA:

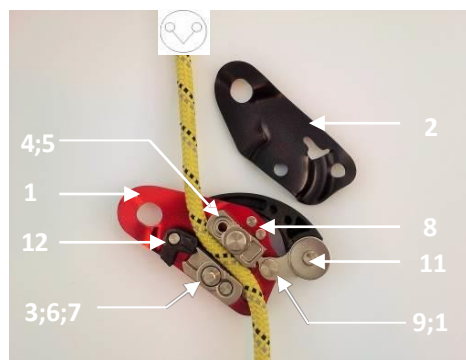

Slitiny, nerezová ocel a plasty.


Pevná deska (1), dvě kladky: jedna pevná (3), druhá pohyblivá (4) připevněná k pevné desce 3 nerezovými nýty (5, 6, 7), pohyblivá deska (2) otáčející se na nerezových nýtovaných osách (5). Dvě zářezky (8) umožňující zastavení pohyblivých kladek. Jedna páka (9) připevněná k upevňovací desce pomocí nerezových nýtovaných os (10) umožňující uvolnit sevření mezi pevnými a pohyblivými kladkami. Pracuje se sestavou rukojeti (11): jedna rukojeť, jedna torzní pružina, jedna nýtovaná sekera z nerezové oceli a podložky z nerezové oceli. Jedna sada cepínů (12) umožňuje, aby nářadí neklouzalo po laně, když je navázáno: jeden plastový cepín, jedna torzní pružina a jedna sekera z nerezové oceli.

B/ Princip práce

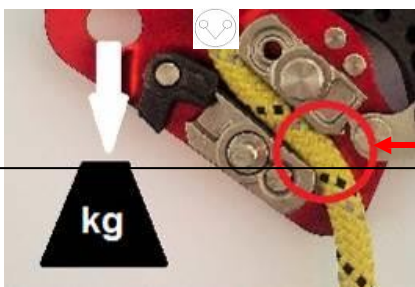


Přiskřípnutí lana mezi oběma, pevnou a pohyblivou deskou, otáčením pohyblivé kladky.

C/ nastavení a používání :

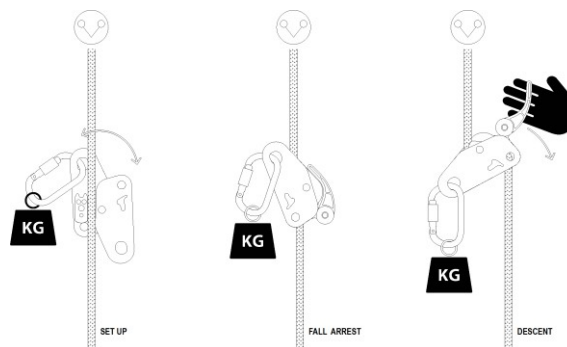

D/ Sestupové zařízení a zařízení pro zachycení pádu:

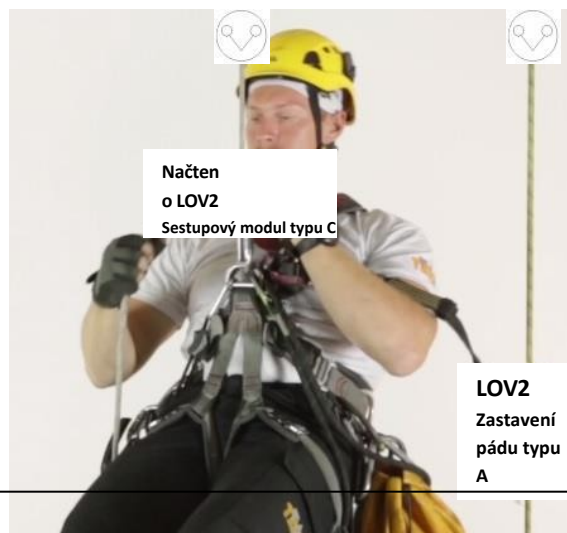

Načten
o LOV2
Sestupový modul typu C

LOV2
Zastavení
pádu typu
A


E/ KONTROLA v případě příliš velké vůle, uvolnění kovových součástí. Mezera více než 5 mm.



POZOR, RIZIKO SMRTI!!
VÝROBEK NEPOUŽÍVEJTE.

KONTROLNÍ prohlídka, body k ověření.

F/ Sledovatelnost a označení na pevném štítku:

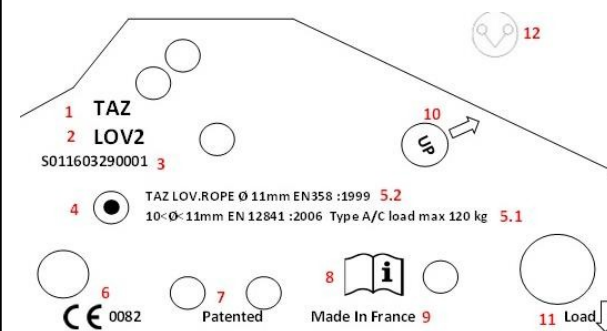

1: společnost TAZ
2: produkt LOV2
3: individuální číslo
série rok měsíc den N° de product
S01 16 03 29 0001
4: lana EN 1891: 1998 typ A
5.1 : Platná norma

5.2 : další uživatelský pokyn

6: Logo CE a orgán pro kontrolu výroby 7:
Patentový vklad
8: přečtěte si návod 9:
Vyrobeno ve Francii
10: indikace pro instalaci lana 11: indikace
pro připojovací bod

12: Kotvení : schéma označení EN 795
b 10KN

OBLAST POUŽITÍ: Osobní ochranné prostředky (classe3) : samoblokující sestupové zařízení a mobilní zachycovač pádu lanech CS

1891 :1998 třída A de 10<Ø<11mm pro maximální zatížení 120 kg

NORMATIVNÍ INFORMACE: EN 12841: 2006. LOV2 je lano

seřizovací zařízení typu A a C, určené k použití jako zachycovač pádu nebo záložní zařízení a jako sestupové zařízení, pouze pro jednu osobu.

Používá se jako zařízení pro nastavení lana typu A, musí být použito ve spojení s typem B nebo C na jiném laně nebo s normalizovaným pracovním polohovacím zařízením nebo s jedním nezávislým systémem postupu ve výšce.

Pro zajištění bezpečnosti musí být paralelní zařízení s jeho kotevním bodem správně umístěno a musí být instalováno tak, aby bylo nízké při mínusovém riziku pádu.

Používá se jako zařízení pro nastavení lana typu C, , musí být použito ve spojení s typem A na jiném laně pro záložní zařízení.

Pro zajištění bezpečnosti musí být paralelní zařízení s jeho kotevním bodem správně umístěno a musí být instalováno tak, aby bylo nízké při mínusovém riziku pádu.

Varování:

- Dbejte na to, aby jedna bezpečnostní funkce jednoho zařízení nebyla ovlivněna jinými zařízeními.
- Postroj pro zachycení pádu je jediné zařízení pro připojení těla, které je povoleno používat v celém systému zachycení pádu.
- V celém systému zachycení pádu je nutné ověřit potřebný volný prostor pod uživatelem tak, aby nedošlo ke kolizi s překážkami nebo zemí.

- Lana musí být de ½ statiky EN 1891 typ A , postroj normalizovaný EN 361,a konektory EN 362 musí být samosvorné.

- Spojení musí být provedeno jediným spojovacím bodem zařízení pro nastavení lana LOV2 a udrzovacím bodem nebo bodem pro zachycení pádu postroje.

- Všichni uživatelé musí být proškoleni, mít odpovídající technické znalosti přečíst si návod k použití.

- Činnosti ve výškách vyžadují zdravotní způsobilost. Jsou nebezpečné a mohou způsobit vážná zranění nebo smrt.

- Musí být vypracován nouzový plán záchrany a evakuace.

- Vy osobně přebíráte veškerá rizika za škody, zranění nebo smrt, ke kterým může dojít v důsledku nesprávného použití našeho nástroje jakýmkoli způsobem. Pokud nejste schopni tuto odpovědnost převzít nebo toto riziko podstoupit, nepoužívejte tento nástroj.

Přístroj nesmí být používán nad jeho limity nebo v jiných situacích, než pro které je určen.

NOMENKLATURA:

, nerezová ocel a plasty.

Přejít na schéma **A**.

Kontroly, body ke kontrole:

Varování: Pro udržení stavu na úrovni bezpečnosti zařízení, udržování jeho pevnosti a účinnosti, je nutné provádět pravidelné periodické revize **vyplněním identifikačního listu (spojený list).**

Kromě toho musí uživatel před každým použitím provést kontrolu zařízení, aby se ujistil, že je použitelné a správně funguje.

Kromě toho musí být funkční denní kontrola a pravidelné kontroly kompetentní osobou při dodržení následujících postupů: (uchovávejte tento návod k použití a sledujte jeho aktualizace na stránkách taz3d.fr a uchovávejte identifikační list zařízení po celou dobu jeho životnosti. Kontrolujte čitelnost značení.

Pokud se některá z těchto chyb objeví, je třeba zařízení zlikvidovat nebo odeslat do TAZ. Prvek poškozující korozi: Po lehkém přebroušení brusným papírem zůstává koroze.

Na povolených lanech (vyzkoušejte na každém povoleném průměru lana, které používáte) již nevisí žádné blokování ve spojení se zařízením.

Jakékoli praskliny na tělese součástí nebo deformace typu:

- obě desky mají v místě spojení nucený kontakt.
- Pohyblivá kladka se nepohybuje volně nebo je opotřebovaná a je volná uvnitř své osy.
- Fixační kladka se pohybuje na fixační desce.
- Pevné a pohyblivé kladky se na deskách rozevírají o více než 5 mm. (schéma **E**).
- Nůty se pohybují na upevňovací desce.
- Pohyblivá deska již není vedena nůty.
- Zastávky se pohybují. .

Třecí opotřebení lana o kladky:

- Týká se funkce vedení lana v drážkách kladky.
- Vrtané části snopů
- Vyvrtané desky.
- ostré hrany nebo škodlivé okraje poškozující lana nebo uživatele.

Porucha funkce rukojeti.

Opotřebení spojovacího bodu na deskách. Ne více než 10 mm materiálu kolem.

Páka vychází z pohyblivé kladky.

Selhání funkce cepínu: zařízení se již na laně neudrzuje.

V případě poruchy karty ji můžete vyměnit podle postupu stanoveného společností TAZ a výškolenou a společností TAZ určenou osobou. V případě vyšroubování šroubu osy klínu je možné vyměnit podle postupu definovaného společností TAZ a vytvořeného osobou a určeného společností TAZ.

KOMPATIBILITA

Postroj pro zachycení pádu je jediným spojovacím zařízením těla, které je povoleno používat v celém systému zachycení pádu. Spojovací prvek musí být samosvorný a vyrobený ze slitiny. Jako zařízení pro zachycení pádu musí být uživatel připojen přímo ke svému bodu A na postroji nebo spojen šňůrou TAZ LOV.LINK se stejným bodem A pomocí konektorů idem.

Jako sestupující s použitím jakéhokoli konektoru postroje EN 362 je styčný úřad a přidán nebo ne s lanyard EN 354 max. délka 40 cm, což znamená, že je stále manipulace.

Zkontrolujte během používání, zda konektory pracují v dobrém tahu.

Lana musí odpovídat normě EN 1891 :1998, třída A, 10<Ø<11 mm pro maximální zatížení 120 kg.

Sledujte, abyste se nikdy neodchýlili od těchto povinností a popsané délky.

Princip fungování:

Když se uživatel na zařízení zavěsí, zařízení se otáčí a třením lana o pohyblivou kladku se otáčí také. Tím vzniká mezi oběma kladkami přiskřípnutí. (schéma **B**). Rozložení rukojeti a tahem dolů se nejprve uvolní skřípnutí, což způsobí sklouznutí a sestup ovládaný druhou spodní rukou. Zadruté, případě naučeného (nataženého) lana, zatáhnutím za rukojeť dolů se zastaví pohyblivá kladka a celé zařízení se otočí, což vás nutí klouzat a klesat, ovládáním vaší druhé spodní ruky.

Upozornění: Stažení rukojeti bez jakéhokoli ovládání je nebezpečné, protože způsobuje klouzání bez zastavení. Je nutné trénovat, abyste se tomuto tahání vyhnuli.

Nastavení na laně:

Normální použití (schéma **C**). Upevňovací deska je umístěna připojovacím bodem nahore (rukojeť dole). Otevřete pohyblivou desku a nainstalujte lano do svislého prostoru mezi oběma kladkami. Zavřete pohyblivou desku s příložením do LOV2.

Zkontrolujte, zda nářadí staticky visí na laně. Dokončete připojení. A zkontrolujte zajištění.

KOTEVNÍ SYSTÉM:

Horní kotevní systém musí vyhovovat normě EN 795 a použitá lana musí odpovídat normě EN 1891 třídy A.

Varování: Je nutné, aby byl horní kotevní bod umístěn nad místem aktivity.

V **případě použití jednoho nataženého** nebo šikmého lana musí spodní kotvení splňovat požadavky normy EN 795 b, pokud to vyžaduje posouzení rizik z důvodu překážek nebo nebezpečí, které se houpá v důsledku poruchy dna. Kromě toho se svah nesmí přiblížit k vodorovné rovině na méně než 15° . Je třeba provést výpočetní poznámku, která prokazuje napětí nižší než 300 kg nebo 3 KN.

Funkční test:

Postup po instalaci paralelního systému (zálohování A nebo postupu B nebo C).

Uživatel nebo zátěž visí na LOV2 a kontroluje blokování. Pokud ne, nepoužívejte ji a kontaktujte TAZ nebo proveďte likvidaci.

pracovní:

- **Sestup:** Po funkčních zkouškách stáhněte rukojeť ovládající druhou spodní ruku (schéma D). získejte požadovanou rychlost sledování rukojeti nebo přerušení druhé ruky.

Nepřekračujte rychlost 1 m/s, aby nedošlo k zahřátí kladek, což by vedlo ke ztrátě lámací funkce nerezové oceli.

Musíte používat záložní oddělený systém.

Upozornění: Stažení rukojeti bez jakéhokoli ovládání je nebezpečné, protože způsobuje klouzání bez zastavení. Je nutné trénovat, abyste se tomuto tahání vyhnuli.

Při zablokování dávejte pozor na sklopení rukojeti, aby nedošlo k jejímu odblokování. Důležitý tlak na horní část rukojeti však může výjimečně vést i k odblokování. Tuto oblast je třeba zvlášť sledovat.

- **Záchyt pádu:** Po funkčních zkouškách proveďte sledování zařízení na bezpečnostním laně, a to co nejvýše. V případě, že na něm visíte, můžete jej uvolnit pomocí sestupového postupu, přičemž dodržujte pravidla. UPOZORNĚNÍ: pro předsunutí náradí během sestupu použijte jakýkoli vhodný prostředek, který umožní, aby připojení postroje fungovalo i v případě, že je to nutné.

Počet sestupů ani výška sestupu nejsou omezeny, s výjimkou zvláštních případů záchrany (viz další informace o záchrane na taz3d.fr).

Upozornění: Pro povolené použití jako zachycovač pádu je třeba vypočítat vzdálenost pod uživatelem, a to nejprve z důvodu skluzu LOV2 před

zastavení, a za druhé kvůli pružnosti lana v závislosti délce mezi zařízením a kotevními body.

Další informace:

Doživotní, likvidace:

Proveďte všechna ověření uvedená v části "Kontroly, body ke kontrole" pro každé použití. Provádějte je jednou ročně prostřednictvím dohodnuté osoby, **a to vyplněním identifikačního listu (spojený list) nebo jeho kopie** s vysvětlením čísla, data prodeje, data výroby, data prvního použití, různých kontrol, historie a zvláštních událostí. V případě intenzivního používání, způsobeného podmínkami prostředí nebo změnou pravidel, tyto roční kontroly zvyšte.

Jakákoli zvláštní událost, není povoleno trakce (nad 200 kg), Pád z výšky na stádo země, musí vést k likvidaci.

Jakákoli porucha, prasklina nebo jiné opotřebení a závada musí vést k likvidaci (kontrola kontrol, kontrolní body).

Pokud ignorujete historické údaje o přístroji nebo máte pochybnosti o jeho funkcích, nepoužívejte jej a nechte jej zlikvidovat.

Pokud se jeho použití vyhybají zákonné důvody, jiné nástroje nekompatibilita, TAZ informace (taz3d.fr), vést k likvidaci.

Po uplynutí 30. roku životnosti musí být nástroj odveden k likvidaci.

Likvidace musí být provedena úplným zničením a vyloučením jakéhokoli opětovného použití. Jakékoli úpravy, výměna dílů nebo opravy jsou bez souhlasu TAZ zakázány, s výjimkou výměny klínu podle pokynů TAZ.

Skladování, přeprava, údržba:

Po použití jej skladujte mimo dosah vlhkosti, UV záření a chemikálií. V případě potřeby přístroj opláchněte čistou vodou a vysušte jej bez přístupu slunce a tepla.

Neměla by být vystavena extrémnímu teplu nebo silnému chladu (ne vyššímu než 49 °C nebo nižšímu než -20 °C).

Pohyblivou rotační sekeru desky lze lehce promazat a dbát na to, aby nedošlo k poškození lan a blokovací funkce.

Záruka:

Smluvní záruka se vztahuje pouze na díly a práci v případě výrobních vad a je omezena na tři roky, s výjimkou běžného opotřebení, nesprávného použití a poškození v důsledku nehod, nedbalosti nebo nesprávného použití, pro které výrobek není určen.

Výrobce TAZ nenese žádnou odpovědnost za škody nebo následky, které přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku používání tohoto zařízení.

Sledovatelnost a značení:

schéma F

Oznámený subjekt odpovědný za monitorování koncepce a kontrolu výroby

CE 0082

APAVE SUD EUROPE SAS BP 193 13322

MARSEILLE Cedex 16 FRANCIE

Odpovídá směrnici 89_686_CEE,

opatrnost:

v případě maloobchodního prodeje v musí být tento návod k použití jako identifikační list zakoupen v jazyce země použití.